

算力板接地优化

现象


- 算力板有概率重启导致平均算力不达标.

原因

- 场地供电环境的不稳定，会有概率引入高频噪声。
- 高频噪声的影响导致算力板芯片的工作状态发生变化，有概率导致电压域分布不均，系统重启

解决办法

- 1、卸下算力板
- 2、取下负极螺丝
- 3、去掉负极螺丝绝缘套，重新安装（或者直接换装一个M3X6螺丝）

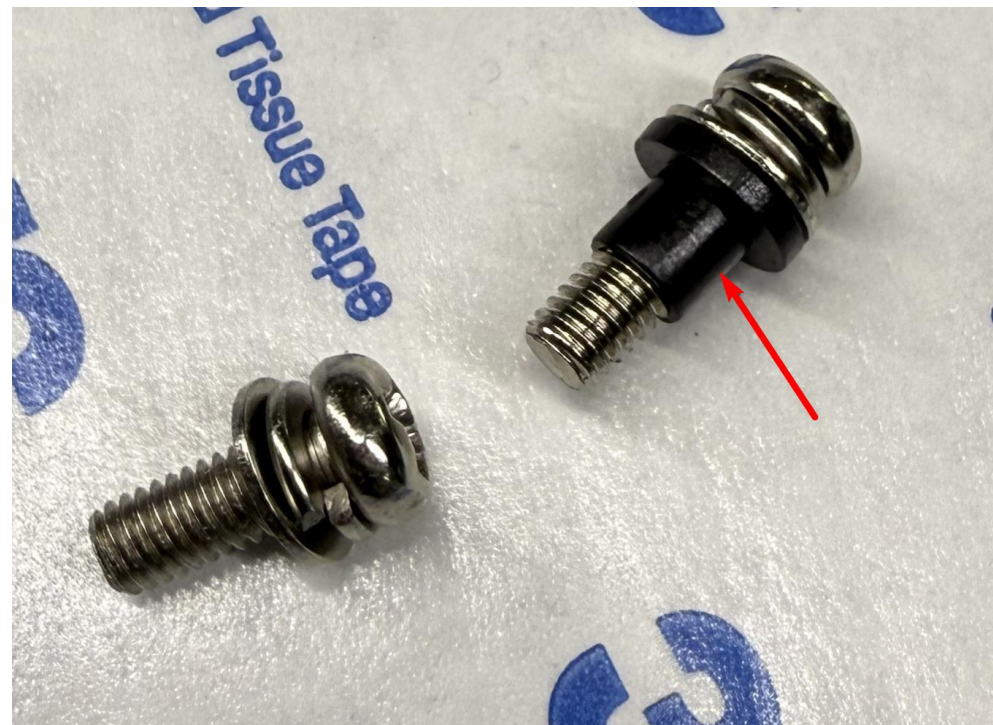

解决办法

- 正负极对应螺丝形态:

